

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Сервисный центр Штурм»

ОГРН 1175027006967, ИНН/КПП 5040147506/504001001

Адрес: 140143, Московская область, Раменский район, п. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом. 1

**Руководителям  
торгующих организаций и  
авторизованных сервисных центров**

### УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!

Добрый день. Довожу до Вашего сведения, что в Инструкциях по эксплуатации PC8805DK, PC8806DKW, PC8809DKW были допущены ошибки.

Текст раздела «Проверка масла в вибраторе», а именно п.2 «...Уровень масла должен достигать пробки маслозаправочного отверстия...» просим считать ошибочным и читать его в следующей редакции: «...Необходимое количество масла не должно превышать объёма, согласно Таблице №1, то есть не более 2 см от дна вибратора...».

Прилагаем Таблицу №1:

| Артикул товара | Объём масла в вибраторе (мл) |
|----------------|------------------------------|
| PC8805DK       | 120                          |
| PC8806DKW      | 150                          |
| PC8809DKW      | 150                          |

При превышении указанного в Таблице №1 уровня масла, возможно выдавливание сальника, что делает проведение гарантийного ремонта невозможным по причине несоблюдения установленных рекомендаций.

Руководитель сервисной службы



Е.А. Лактанов

<http://www.sturmtools.ru>

Актуальный список сервисных центров: <http://www.sturmtools.ru/service/>